

# リコール中の電気こんろの事故

## 事故の概要

【事例①】電気こんろと、こんろの上に置いていた樹脂製のかごなどが焼けた。

【事例②】電気こんろと、こんろの上に置いていたタオルや樹脂製のかごが焦げた。



## 事故の原因

【事例①】当該製品は電源スイッチが飛び出した構造であったため、体や荷物等が触れた場合、意図せずスイッチが入り、当該製品の上に可燃物が置かれていたことから火災に至ったものです。



電気こんろの例。左が改修前、右が改修後



【事例②】他の電気製品の電源起動時等の電気ノイズにより誤作動を起こしてスイッチが入り、当該製品の上に可燃物が置かれていたことから火災に至ったものです。



## 事故防止のために

◆事例①のような電源スイッチが飛び出した構造の電気こんろは、製造事業者、あるいは小形キッチンユニット用電気こんろ協議会（0120-355-915）に連絡して、製品改修を受けてください。

◆事例②は萬品電機製作所が製造した製品です。対象製品をお持ちの方は電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。また、当該事業者は倒産していますので注意してください。

対象製品：MDS-113RE,113REA,113REB,218RE,218REA,218REB,233RE-2,233REB-2,233RE-2W,233REB-2W

