

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁受付年月日
A201800436 2018-1226 2018/10/04 (事故発生地) 鹿児島県	エアコン	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。	○事故発生当日は台風の影響で強風が吹いており、当該住宅の引込線の中性線が切れた。○当該製品は、事故発生時使用していなかった。○当該製品は側面のコントローラーボックスを中心に外郭の半分程度が焼損していた。○コントローラーボックス内の基板上にあるパワーリレー付近の焼損が著しく、パワーリレー近傍のバリスターが焼損して素子部が溶融していた。○パワーリレー近傍の内部配線が断線し、溶融痕が認められたが、外力の加わらない位置であることから二次痕と判断した。○パワーリレー等のその他の電気部品に異常は認められなかった。●台風の影響で当該住宅の引込線の中性線が切れたため、家庭内の電気製品にかかる電圧バランスが崩れて当該製品内部に過電圧が加わり、電気部品が破損した際の火花が周囲の可燃物に着火して出火したものと推定される。	(受付:2018/11/01)
A201800578 2018-1609 2018/12/14 (事故発生地) 宮崎県	パワーコンディショナ (太陽光発電システム用)	当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。	○当該製品は、外郭の天面にすずが付着していた。○当該製品は、内部基板上的のパワーモジュール直流入力端子付近が焼損していた。○事故発生の前日に当該製品を設置した際、施工業者が入力側の直流端子と出力側の交流端子を逆に接続したまま通電し、その後、正しい接続に戻っていた。○正常に設置されていれば積算が始まっているはずの発電量がゼロだった。●当該製品は、施工業者が設置時に誤って直流端子と交流端子を逆に接続したため内部でパワーモジュールが短絡した状態となり、太陽電池モジュールの発電量が増加した際に短絡した直流端子付近が異常発熱し、事故に至ったものと推定される。なお、施工要領書には、「太陽電池モジュールからの直流と系統からの交流の接続配線に間違いがないか確認する。接続を間違えると故障する恐れがある。」旨、記載されている。	(受付:2018/12/27)
A201800632 2018-1656 2019/01/03 (事故発生地) 福岡県	電気温水器	寮で当該製品を焼損する火災が発生した。	○当該製品は制御装置が全体的に焼損し、ヒーター用リレーのケースは大部分が焼失していた。○ヒーター用リレーは200Vヒーター側の樹脂が灰化しており、固定接点及び可動接点が著しく荒れていた。○当該製品は過去に後継品のヒーター用リレーに交換されていたが、修理時期、修理事業者等は不明であった。○当該製品は事故発生の約半年前から異音とともにヒーター用リレーが頻繁にオンオフ動作を繰り返しており、事故発生の3日前に製造業者が指定していない修理事業者が湯温センサーを交換したが、ヒーター用リレーの動作原因については特定できず、交換後も異音が発生していた。○基板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品のヒーター用リレーがチャタリング(接点が頻繁にオンオフを繰り返す状態)を起こした際、修理工業者がリレーの交換を行わなかったため、チャタリングが継続して接点部が異常発熱し、リレーケース等が焼損したものと推定される。	(受付:2019/01/17)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201800825 2019-0018 2019/01/11 (事故発生地) 熊本県	電気給湯機（ヒートポンプ式）	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。	○屋外に設置されていた当該製品のヒートポンプユニット及び貯湯ユニットをつなぐ樹脂製電線管、周辺の樹脂製給湯配管等が焼損していた。○焼損していた樹脂製電線管内部を通っていたVVFケーブル3芯のうち2芯に小動物によるかみ跡が認められた。○かみ跡が認められたVVFケーブルは施工業者が調達、施工したものであった。○ヒートポンプユニット及び貯湯ユニットに出火の痕跡は認められなかった。●当該製品のヒートポンプユニット及び貯湯ユニットに出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/03/28)
A201800829 2019-0021 2019/03/15 (事故発生地) 大阪府	リチウム電池内蔵充電器（喫煙具用）	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○事故発生時、当該製品は充電中であり、電源側から、付属の純正ACアダプター、非純正のmicroUSB充電ケーブル、付属の変換アダプター（microUSBをUSB-typeCに変換するアダプター）、当該製品の順番に接続されており、変換アダプター付近が焼損していた。○当該製品本体内部の制御基板や動作に異常は認められなかった。○変換アダプターは外郭樹脂が変形、変色し、当該製品側コネクタ（USB-typeCオス）内部が焦げているが、接点部に溶融、変形等は認められなかった。○当該製品内部に動物の体毛と考えられる異物が複数混入していた。○使用者は室内でペット（猫8匹、犬1匹）を飼育していた。○事故発生時に使用されていたACアダプター内部に液体が浸入し、部品が腐食した痕跡が認められた。●当該製品は、本体の動作に異常が認められず、充電コネクタと変換アダプターの接点部にも溶融、変形等が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/03/28)
A201900023 2019-0093 2018/09/08 (事故発生地) 北海道	発電機（携帯型）	一酸化炭素中毒により1名が死亡し、現場に当該製品があった。	○使用者は一人暮らしで、停電のため居室内で当該製品を使用していた。○当該製品は停止していたが、燃料は残っており、正常に運転することが確認された。○居室は密閉状態であった。●使用者が当該製品を換気の不十分な屋内で使用したため、排気ガスが滞留し、一酸化炭素濃度が上昇して事故に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「排気ガス中毒のおそれがあるため、排気ガスがこもる場所で使用しない。排気ガスは一酸化炭素等の有害成分を含んでいる。」旨、記載されている。	(受付:2019/04/08)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900201 2019-0577 2019/06/04 (事故発生地) 大分県	ウォーターサーバー	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。(A201900207と同一事故)	○当該製品は、専用ボトルを天面の給水口に装着し、圧縮機とヒーターで作った冷水、温水を各コックから出水する製品である。○当該製品の焼損は著しく、鋼板製外郭の表面塗装が焼損し、樹脂製部品の大部分が焼失していた。○当該製品の電源コードが複数箇所断線し、溶融痕が認められたが、通常の使用において外力が加わらない位置であった。○圧縮機、ヒーター等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品横に置かれていた他社製の空気清浄機が著しく焼損していたが、使用者が廃棄していたため、確認できなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に電源コードの断線、溶融痕以外の異常は認められず、当該箇所は通常の使用において外力が加わる位置ではないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/06/18)
A201900241 2019-0659 2019/06/22 (事故発生地) 千葉県	ノートパソコン	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品はヒンジ側を中心に焼損し、キーボードと液晶ディスプレイ等の樹脂が溶融、焼損していた。○マザーボードはバッテリーパック側に焼損が認められたが、基板に穴空き等はなく、基板上の部品からも出火した痕跡は認められなかった。○バッテリーパックの樹脂製外郭は一部が焼損しており、6個のリチウムイオン電池セルのうち2個が著しく焼損していた。○ACアダプター等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○使用者が通信販売で購入し当該製品に取り付けていた非純正バッテリーパックは、内蔵されている電池セルの数及び表示ラベルが純正品と異なっているほか、事業者名等の詳細は不明である。●当該製品本体に出火の痕跡は認められず、取り付けられていた非純正バッテリーパックからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/07/02)
A201900245 2019-0631 2019/06/08 (事故発生地) 熊本県	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	車両内で当該製品を焼損する火災が発生した。	○当該製品は、リチウムポリマー電池セルを内蔵したコードレス式イヤホンであった。○当該製品は外郭の大部分が焼損していたが、電池セルは電圧が残っており、出火の痕跡は認められなかった。○基板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●詳細な事故状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/07/04)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900250 2019-0674 2019/06/21 (事故発生地) 香川県	電気掃除機（充電式、スティック型）	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○使用者は当該製品を廃棄する予定で、約1年半前から屋外の軒下外壁に立て掛けて放置しており、事故発生当日は雨が降っていた。○当該製品は、ハンディユニットの焼損が著しく、本体の樹脂製ハンドル部は消失していた。○ハンディユニット内の円筒形リチウムイオン電池セルは全てが回収できておらず、確認できなかった。○制御基板は、電源入力側から電池セルの正極側リード線接続部へのパターンの一部及び電池セルの電圧検知用のリード線接続部付近の銅箔が消失していた。○モーター、内部配線等その他残存する部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品を長期間屋外に放置したため、雨水等が当該製品内部に浸入して制御基板に付着し、円筒形リチウムイオン電池セルの電圧検知用リード線接続部間でトラッキング現象を生じて、電池セルが短絡して発熱し、出火に至ったものと推定される。	(受付:2019/07/05)
A201900266 2019-0706 2019/06/29 (事故発生地) 東京都	エアコン	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品は電装部周辺の焼損が著しかった。○ファンモーターは、コネクター接続部の焼損が著しく、電源ピン（DC140V）は一部溶融し、GNDピンは溶断していた。○ファンモーターコネクターのリード線は、電源端子（DC140V）に金属塊が付着し、GND端子はファンモーターのGNDピンが固着した状態で、一部に溶融が認められた。○ファンモーターコネクター部付近から、当該製品には含まれないカリウム及びマグネシウムが検出された。○端子台、ルーバーモーター、制御基板、電源コード等の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○事故発生の9か月前にエアコン洗浄業者が当該製品の洗浄を行っていた。●当該製品は、エアコン洗浄業者による洗浄作業の際に、洗浄剤がファンモーターのコネクター端子に付着したため、端子間でトラッキング現象が発生し、出火に至ったものと推定される。なお、（一社）日本冷凍空調工業会では、ホームページ上において、「誤った洗浄剤の選定、使用方法で内部洗浄を行うと、エアコン内部に残った洗浄剤で、樹脂部品の破損、電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪の場合は、発煙、発火につながる恐れがある。」旨、注意喚起を行っている。	(受付:2019/07/12)
A201900276 2019-0739 2019/06/28 (事故発生地) 埼玉県	電子レンジ	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。	○使用者は、当該製品の庫内に、紙皿と水の入ったペットボトルを置いて加熱していた。○当該製品の外観に焼損は認められなかった。○庫内は一部に汚れの付着が認められたが、すずは付着していなかった。○紙皿の縁が炭化し、ペットボトル容器が溶融し、変形していた。○当該製品の電気部品に出火の痕跡は認められず、正常に動作した。●当該製品に異常は認められず、使用者が庫内に紙皿を置き、その上に水の入ったペットボトルを置いて加熱したため、庫内で紙皿が炭化して異常発熱し、ペットボトルが溶融したものと推定される。なお、取扱説明書にはレンジで使えない容器として、紙製品が記載されている。	(受付:2019/07/18)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900281 2019-0744 2019/06/30 (事故発生地) 愛知県	エアコン	飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品の焼損は著しく、樹脂部品は全て焼失していた。○ファンモーターの焼損は著しく、電源端子とコネクターの接続端子(DC280V)に溶融痕が認められた。○ファンモーターのコネクター部から、カリウム及びマグネシウムが検出された。○電源コード、制御基板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品は2年ごとにエアコン洗浄業者による洗浄を実施しており、直近では事故発生の2週間前に実施していた。●当該製品は、エアコン洗浄業者による不適切な洗浄により洗浄液がファンモーターのコネクター部に付着し、端子間でトラッキング現象が生じたため出火に至ったものと推定される。なお、日本冷凍空調工業会では、ホームページ上において、「誤った洗浄剤の選定、使用方法で内部洗浄を行うと、エアコン内部に残った洗浄剤で、樹脂部品の破損、電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪の場合は、発煙、発火につながる恐れがある。」旨、注意喚起を行っている。	(受付:2019/07/19)
A201900287 2019-0771 2019/07/09 (事故発生地) 埼玉県	直流電源装置(照明器具用)	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。	○当該製品を接続した照明器具に不点灯が生じたことから確認すると、当該製品端子台の樹脂製外郭が電線挿入口で焼損し、送り配線の1本が端子台から外れ、被覆が著しく焼損していた。○著しく焼損した配線の芯線に線径の減少、表面の荒れが認められたほか、端子台内部のステンレス製錠ばねの電線挿入口側に溶融、穴空きが生じていたが、変形は認められなかった。○著しく焼損した配線と同じ端子金具に接続されていた別の電線を固定する錠ばねはばね性を失い、電線を端子に挿入した状態の形状に変形していた。○その他の電気部品に焼損は認められず、端子台を交換して電源を接続したところ、正常に動作した。○当該製品は、複数の照明器具を接続するために送り配線用の接続部を有しており、送り配線は設置時に作業者が用意して施工するものであった。○事故発生場所では3か月前にも同様な直流電源装置の焼損事故が発生しており、事故の後、点検が行われていたが、作業内容の詳細は確認できなかった。●当該製品の設置、施工の際、送り配線の連結端子への挿入が不十分であったため、配線と接続金具の接続部で接触不良が生じて異常発熱し、出火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「電源線、アース線の被覆は指定の長さにむき、1本ずつ確実に差し込む。差し込み不十分は、感電、火災の原因になる。」旨、記載されている。	(受付:2019/07/22)
A201900288 2019-0772 2019/07/07 (事故発生地) 埼玉県	電気掃除機(充電式、スティック型)	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○異臭がしたので確認すると、当該製品を立てかけていた壁が燃えていた。○当該製品は、外郭が著しく焼損していた。○モーター、モーター制御基板及び付属の充電器に出火の痕跡は認められなかった。○バッテリーパックは円筒形リチウムイオン電池セル間接続板の形状や基板の形状から、他社製の非純正バッテリーパックであることが確認された。○バッテリーパックの6個の円筒形リチウムイオン電池セルのうち1個は内部の電極箔が噴出し、外装缶に潰れが認められ、他の3個の電池セルも損傷していた。○取扱説明書には、「出火のおそれがあるため、専用のバッテリーパック以外は使用しない。」旨、記載されている。●当該製品本体に出火の痕跡は認められないことから、取り付けられていた非純正バッテリーパックからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/07/22)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品 名	事 故 通 知 内 容	事 故 原 因	経 済 産 業 省 又 は 消 費 者 庁 受 付 年 月 日
A201900343 2019-0872 2019/07/25 (事故発生地) 福岡県	電気掃除機（充電式、スティック型）	学校で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品にACアダプターを接続して充電を行っていたところ、約4時間後に当該製品から出火した。○当該製品には非純正バッテリーパックが取り付けられており、バッテリーパック取付け部周辺が焼損していた。○バッテリーパック内部のリチウムイオン電池セル6個が焼損し、3個の外装缶が開裂して内部電極の大部分が噴出及び焼失していた。○モーター、ACアダプター等のその他の電気部品に異常は認められなかった。○取扱説明書には、「出火のおそれがあるため、専用のバッテリーパック以外は使用しない。」旨、記載されている。●当該製品本体に出火の痕跡は認められないことから、取り付けられていた非純正バッテリーパックからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/06)
A201900352 2019-0888 2019/07/09 (事故発生地) 千葉県	電気掃除機（充電式、スティック型）	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○使用者が当該製品に取り付けられていたバッテリーパックにACアダプターを接続して充電した際、出火した。○当該製品に取り付けられていたバッテリーパックは、ネット通販で購入した他社製の非純正バッテリーパックであった。○当該製品の焼損が著しく、ほとんど原形をとどめていなかったが、ACアダプター、モーター、接続リード線及びモーター基板に出火の痕跡は認められなかった。○バッテリーパックの外郭樹脂ケースが焼失し、内部のリチウムイオン電池セルは6個のうち5個が封口体が外れて内容物が噴出し著しく焼損していた。○バッテリーパックの制御基板が焼損して部品の脱落が認められたが、銅箔パターンに溶融痕及び基材の穴空きは認められなかった。○非純正バッテリーパックの同等品には、電池セル内部の電極体の巻きずれや、不十分な電圧監視機能等の問題が認められた。○取扱説明書には、「出火のおそれがあるため、専用のバッテリーパック以外は使用しない。」旨、記載されている。●当該製品本体に出火の痕跡は認められないことから、取り付けられていた非純正バッテリーパックからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/08)
A201900361 2019-0897 2019/07/21 (事故発生地) 埼玉県	携帯電話機（スマートフォン）	施設で当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。（A201900575と同一事故）	○商業施設において、使用者がズボンの前左ポケットに当該製品を入れていたところ、当該製品に装着したバッテリーパックから出火してズボンに着火し、左手及び左足に火傷を負った。○当該製品は、本体のバッテリーパック装着部、バッテリーパック及び背面カバーの一部が焼損していたが、バッテリーパックを替えたところ、正常に動作した。○バッテリーパックは、ガス排出弁が純正品の位置になく、NFCアンテナもないことから、非純正バッテリーパックであった。○バッテリーパックは、外装缶に膨張及び凹みが認められたほか、上部からリチウムイオン電池セルの電極体が飛び出し、著しく焼損していた。●当該製品に出火の痕跡は認められず、当該製品に装着していた非純正バッテリーパックのリチウムイオン電池セルが内部短絡したため、異常発熱して出火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/09)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900365 2019-0904 2019/04/25 (事故発生地) 愛知県	電気掃除機（充電式、スティック型）	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（20190219と同一事故）	○当該製品にACアダプターを接続して充電を行っていたところ、当該製品から出火した。○当該製品は、バッテリーパック取付部分が焼損していた。○モーター、基板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○バッテリーパックは、内部の円筒型リチウムイオン電池セル間の接続板形状や制御基板の形状より、他社製の非純正バッテリーパックであることが確認された。○バッテリーパックの電池セル6個は焼損し、うち5個は内部電極が焼損していた。○取扱説明書には、「出火のおそれがあるため、専用のバッテリーパック以外は使用しない。」旨、記載されている。●当該製品本体に出火の痕跡は認められないことから、取り付けられていた非純正バッテリーパックからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/13)
A201900379 2019-0922 2019/08/06 (事故発生地) 沖縄県	ノートパソコン	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。	○当該製品にACアダプターを接続して充電を行っていたところ、当該製品付近から出火した。○当該製品は、本体とバッテリーパックのコネクター接続部付近が焼損し、バッテリーパック側のコネクターピンが一部溶融、焼失していたほか、バッテリーパック基板の一部もピンの根元付近で溶融、焼失していた。○焼損部付近の外郭及び内部に液体が付着した痕跡が認められ、分析の結果、加糖系飲料の成分に近い特徴を示した。○当該製品のその他の電気部品、ACアダプターに出火の痕跡は認められなかった。●当該製品に液体が付着した経緯が不明のため、事故原因の特定には至らなかったが、液体によってバッテリーコネクター接続部での短絡が生じて出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/16)
A201900380 2019-0923 2019/08/04 (事故発生地) 千葉県	電気洗濯乾燥機	当該製品を使用中、当該製品内部の洗濯物を焼損する火災が発生した。	○使用者が洗濯ネット又は洗濯キャップを使用せずに、当該製品の洗濯槽に大型の洗濯物（毛布2枚、布団カバー1枚）を複数入れて乾燥運転を開始したところ、5～10分で警告音が鳴って停止し、洗濯槽の中の洗濯物が焦げて溶着していた。○当該製品は、洗濯槽上部の連結パッキンに全周にわたって溶融が認められた。○直近のエラー履歴は、脱水運転等の高速回転時に負荷が大きい等の理由で洗濯槽の回転数が低下した場合に発報するエラーであった。○外観及びその他の電気部品に異常は認められなかった。○同等品を用いて再現実験を実施した結果、布団カバー及び毛布が連結パッキンの位置まで浮き上がると、衣類との摩擦によって連結パッキンが溶融し、衣類の一部に焦げが生じた。●使用者が洗濯ネット又は洗濯キャップを使用せずに、同時に複数の大型の洗濯物を乾燥運転したことにより、高速運転時に洗濯物が洗濯槽からはみ出し、摩擦熱で樹脂製部品の一部が溶融して洗濯物が焦げたものと推定される。なお、取扱説明書には、「毛布コースで洗濯するときは、必ず別売りの洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットを使う。」旨、記載されている。	(受付:2019/08/16)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900383 2019-0925 2019/08/09 (事故発生地) 神奈川県	エアコン（室外機）	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○異音がしたので確認すると、運転中の当該製品から発煙していた。○当該製品は、正面の樹脂製カバー及びファンが焼失し、背面のアルミ放熱フィンの一部に溶融が認められたが、側面の電装カバーに焼損は認められなかった。○圧縮機は、胴部に巻かれている防音用不織布の一部が焼損していたが、本体及び端子部に焼損は認められなかった。○インバーター基板は焼損し、一部の部品が脱落していたが、基材は原形をとどめており、銅箔パターン及び電気部品に欠損はなく、出火の痕跡は認められなかった。○ファンモーター、四方弁、端子台、リアクター等、その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○事故発生現場にライターの部品があったが、事故発生時の詳細な状況等は特定できなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火に至る痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/16)
A201900409 2019-0975 2019/08/14 (事故発生地) 静岡県	電気掃除機（充電式、スティック型）	当該製品を延長コードに接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品にACアダプターを接続して充電を行っていたところ、当該製品から出火した。○当該製品は、バッテリーパック取付部分が焼損していた。○モーター、基板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○バッテリーパックは、内部の円筒型リチウムイオン電池セル間の接続板形状や制御基板の形状より、他社製の非純正バッテリーパックであることが確認された。○バッテリーパックの電池セル6個は焼損し、うち5個は内部電極が焼損していた。○取扱説明書には、「出火のおそれがあるため、専用のバッテリーパック以外は使用しない。」旨、記載されている。●当該製品本体に出火の痕跡は認められないことから、取り付けられていた非純正バッテリーパックからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/23)
A201900410 2019-0976 2019/07/05 (事故発生地) 愛知県	電気掃除機（充電式、スティック型）	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。	○当該製品にACアダプターを接続して充電を行っていたところ、当該製品から出火した。○当該製品の樹脂製外郭は焼損が著しかったが、モーター部の外郭は一部残存していた。○モーター、基板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○バッテリーパックはリチウムイオン電池セル間接続板の形状や制御基板の形状より、他社製の非純正バッテリーパックであることが確認された。○バッテリーパックの電池セル6個は全て焼損し、うち5個は内部電極が焼損していた。○取扱説明書には、「出火のおそれがあるため、専用のバッテリーパック以外は使用しない。」旨、記載されている。●当該製品本体に出火の痕跡は認められないことから、取り付けられていた非純正バッテリーパックからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/23)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900418 2019-0998 2019/08/18 (事故発生地) 東京都	エアコン（室外機）	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品は、外郭の一部に焼損及びすずの付着が認められた。○内部の電気部品に焼損は認められなかった。○内外連絡線は、被覆が焼損していたが、出火の痕跡は認められなかった。○当該製品を運転したところ正常に動作した。○事故直前及び発生時の詳細な状況は特定できなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の電気部品に出火の痕跡が認められず、正常に動作したことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/29)
A201900424 2019-1004 2019/06/06 (事故発生地) 千葉県	リチウム電池内蔵充電器	電車内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○かばんの中に入っていた当該製品から、発煙して出火した。○事故発生時、当該製品は使用されておらず、同じかばんの中には、当該製品のほかに、ボールペン又はシャープペンシルが固定されない状態で入っていた。○当該製品は、樹脂製外郭が溶融、焼損し、裏面側から内蔵のリチウムイオン電池セルが露出していた。○電池セルは、端部に損傷が認められたほか、正、負極箔の同じ位置にも損傷が認められた。○負極箔の損傷部端部に溶融が認められ、当該損傷部を起点とする放射状のしわが認められた。○基板等の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○かばんに入っていたボールペン又はシャープペンシルは、ペン先が出た状態となっており、その樹脂部が溶融、焼損していた。○当該製品の金属外郭は合わせ面で溶着する構造となっており、合わせ面に対して釘で押し込んだところ80Nで外郭の溶着部が外れ始めた。●当該製品に局所的な外力が加わったため、内蔵リチウムイオン電池セルの端部が変形して内部短絡が発生し、出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/30)
A201900425 2019-1005 2019/08/19 (事故発生地) 宮城県	電気掃除機（充電式、スティック型）	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○就寝中に破裂音があったので確認すると、当該製品のバッテリー一部分から出火していた。○当該製品は、バッテリーパック取り付け部周辺が著しく焼損していた○モーター、モーター制御基板、内部配線及び付属の充電器に出火の痕跡は認められなかった。○バッテリーパックは電池セル間接続板の形状や基板の形状から、他社製の非純正バッテリーパックであることが確認された。○バッテリーパックは樹脂製外郭が焼失しており、回収された内蔵の円筒形リチウムイオン電池セル4個に焼損が認められ、うち3個は電極体が露出した状態であった。○取扱説明書には、「出火のおそれがあるため、専用のバッテリーパック以外は使用しない。」旨、記載されている。●当該製品本体に出火の痕跡は認められないことから、取り付けられていた非純正バッテリーパックからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/30)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900427 2019-1007 2019/08/21 (事故発生地) 東京都	電気掃除機（充電式、スティック型）	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品は、取り付けられていたバッテリーパック及びその周辺に焼損が認められた。○モーター及びモーター制御基板に出火の痕跡は認められなかった。○充電器に出火の痕跡は認められず、出力電圧は正常であった。○バッテリーパックは、円筒形リチウムイオン電池セル間の接続板の形状、電極のリード線及び基板の形状から、他社製の非純正バッテリーパックであることが確認された。○バッテリーパックは、6個の電池セルのうち5個が焼損していた。○取扱説明書には、「出火のおそれがあるため、専用のバッテリーパック以外は使用しない。」旨、記載されている。●当該製品本体に出火の痕跡は認められないことから、取り付けられていた非純正バッテリーからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/30)
A201900428 2019-1008 2019/08/28 (事故発生地) 東京都	電気掃除機（充電式、スティック型）	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品は外郭が全体的に焼損していた。○モーター及びモーター制御基板に出火の痕跡は認められなかった。○充電器に出火の痕跡は認められず、出力電圧は正常であった。○バッテリーパックは、円筒形リチウムイオン電池セル間の接続板の形状、電極のリード線及び基板の形状から、他社製の非純正バッテリーパックであることが確認された。○バッテリーパックは、6個の電池セルのうち4個が焼損していた。○取扱説明書には、「出火のおそれがあるため、専用のバッテリーパック以外は使用しない。」旨、記載されている。●当該製品本体に出火の痕跡は認められないことから、取り付けられていた非純正バッテリーからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/30)
A201900452 2019-1051 2019/08/20 (事故発生地) 神奈川県	電気掃除機（充電式、スティック型）	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（20191020と同一事故）	○当該製品にネット通販で購入した非純正バッテリーパックを取り付けて充電していたところ、出火した。○当該製品は焼損が著しかったが、ACアダプター、モーター、接続リード線及びモーター基板に出火の痕跡は認められなかった。○非純正バッテリーパックの外郭樹脂ケースが焼失し、内部の円筒形リチウムイオン電池セルは封口体が外れて内容物が噴出し、著しく焼損していた。○非純正バッテリーパックは事故発生の8か月前に購入したもので、事故発生の1か月前頃から充電しても電源がすぐ切れるようになっていた。○取扱説明書には、「出火のおそれがあるため、専用のバッテリーパック以外は使用しない。」旨、記載されている。●当該製品に出火の痕跡が認められないことから、取り付けられていた非純正バッテリーからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/09/05)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900476 2019-1018 2019/08/30 (事故発生地) 愛知県	エアコン	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品は、ファンモーター取付け部周辺が焼損していた。○ファンモーターの焼損は著しく、電源端子とコネクタの接続端子(DC280V)に溶融痕が認められた。○ファンモーターのコネクタ部から、カリウム及びナトリウムが検出された。○電源コード、制御基板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品は事故発生の1年半前にエアコン洗浄業者による洗浄を実施しており、その後、事故発生の8か月前まで空き家であった。●当該製品のファンモーターのコネクタ部に、エアコン洗浄時の洗浄剤が付着したため、コネクタ端子間でトラッキング現象が生じて出火に至ったものと推定される。なお、日本冷凍空調工業会では、ホームページ上において、「誤った洗浄剤の選定、使用方法で内部洗浄を行うと、エアコン内部に残った洗浄剤で、樹脂部品の破損、電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪の場合は、発煙、発火につながる恐れがある。」旨、注意喚起を行っている。	(受付:2019/09/12)
A201900488 2019-1059 2019/09/03 (事故発生地) 福岡県	ルーター(充電式)	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。	○当該製品は電源が切られた状態で衣装ケースの中に保管されており、衣装ケースから火が上がっていた。○当該製品は外郭裏面全体及びバッテリーパック表面の一部に焼損が認められた。○バッテリーパック内のリチウムイオン電池セルに変形や熱損傷はなく、出火の痕跡は認められなかった。○制御基板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品に新品のバッテリーパックを装着したところ、正常に起動した。●当該製品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/09/17)
A201900490 2019-1141 2019/09/08 (事故発生地) 神奈川県	電気掃除機(充電式、スティック型)	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品本体に焼損は認められず、バッテリーパックが焼損していた。○モーター、モーター制御基板及び付属の充電器に出火の痕跡は認められなかった。○バッテリーパックは、円筒形リチウムイオン電池セル間の接続板及び基板の形状から、他社製の非純正バッテリーパックであることが確認された。○バッテリーパックは、6個の電池セルのうち4個の内部に焼損が認められ、一部の電池セルは内容物が噴出していた。○取扱説明書には、「出火のおそれがあるため、専用のバッテリーパック以外は使用しない。」旨、記載されている。●当該製品に出火の痕跡は認められないことから、取り付けられていた非純正バッテリーからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/09/17)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900501 2019-1151 2019/02/14 (事故発生地) 滋賀県	延長コード	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。	○当該製品の電源コードの中間部が断線し、溶融痕が認められたが、当該箇所は通常の使用時に屈曲等の応力が加わる位置ではなかった。○電源プラグ及びタップ部に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品が接続されていたコンセントに出火の痕跡は認められなかった。○当該製品には複数の電気製品が接続されていたが、事故発生時の使用状況を含め、詳細は確認できなかった。●詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に電源コードの断線、溶融痕以外の異常は認められず、当該箇所は通常の使用において応力が加わる位置ではないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/09/20)
A201900502 2019-1099 2019/08/31 (事故発生地) 大阪府	電動工具（ドライバー、充電式）	車両内で当該製品の周辺を溶融する火災が発生した。（A201900503と同一事故）	○当該製品は充電器及び予備のバッテリーパックとともに専用ケースに収納されており、車両後部に置かれており、専用ケースが著しく焼損していた。○当該製品本体は外郭樹脂の一部が溶融していたが、内部のモーター及び内部配線に出火の痕跡は認められなかった。○バッテリーパックは当該製品本体に装着された状態で外郭ケースの一部が溶融していたが、円筒形リチウムイオン電池セルに出火の痕跡は認められなかった。○充電器は外郭の一部が焼損していたが、内部に出火の痕跡は認められなかった。○専用ケースに収納されていた予備のバッテリーパックは焼損が著しく、原形をとどめておらず、パック内の電池セル10個のうち、電池セル4個の封口体が脱落し、内部の電極体が著しく焼損して大半が焼失していた。●当該製品に出火の痕跡は認められないことから、予備のバッテリーパックからの出火により延焼したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/09/20)
A201900542 2019-1246 2019/08/20 (事故発生地) 愛知県	電気こんろ	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品のヒーターの上にはペットボトル等の可燃物が置かれており、当該製品の天面に焼損した可燃物が付着していた。○当該製品内部の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品は、電源スイッチを押してから、ヒーター操作スイッチを押した後、火力調節スイッチを押すことで初めてヒーターに通電する構造となっているほか、通電から30分で自動停止するようになっており、全て正常に作動した。○各種イミュニティ試験を実施したが、誤作動は生じなかった。●詳細な事故発生状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火に至る異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/10/03)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁受付年月日
A201900658 2019-1309 2019/09/11 (事故発生地) 香川県	エアコン（室外機）	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 (火災)	○使用者は、事故発生前日に当該製品を使用していたが、事故発生時は就寝中であり、当該製品が動作していたか否かは不明であった。○当該製品は、電装部側の焼損が著しく、付近の天面も焼損していたが、ファン側に焼損は認められなかった。○背面の熱交換器は、冷媒管の一部が破裂しており、周辺のアルミフィンが溶融していた。○内部配線は、被覆が焼損していたが、出火の痕跡は認められなかった。○ファンモーター、コンプレッサー、制御基板、端子台等の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○内外連絡線は焼損が著しく、詳細な状態は確認できなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 (F2)	(受付:2019/10/21)
A201900679 2019-1438 2019/10/14 (事故発生地) 東京都	電気掃除機（充電式、スティック型）	当該製品を充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。 (火災)	○当該製品の充電を開始して15分後に破裂音がして、バッテリーパック付近から出火した。○モーター及びモーター制御基板等その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品の充電器は正常に作動し、異常は認められなかった。○バッテリーパックは電池セル間接続板の形状や基板の形状から、他社製の非純正バッテリーパックであることが確認された。○バッテリーパックは、6個の円筒形リチウムイオン電池セルのうち3個がバッテリーパックから脱落していた。○取扱説明書には、「出火のおそれがあるため、専用のバッテリーパック以外は使用しない。」旨、記載されている。●当該製品に出火の痕跡は認められないことから、取り付けられていた非純正バッテリーからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。 (F2)	(受付:2019/10/25)
A201900748 2019-1529 2019/10/25 (事故発生地) 愛知県	電気掃除機（充電式、スティック型）	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（20191589と同一事故） (火災)	○当該製品にACアダプターを接続して充電を行っていたところ、当該製品に取り付けられていたバッテリーパックから炎がでていた。○当該製品は、樹脂製外郭が焼損していた。○モーター、基板等の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○ACアダプターは焼損しておらず、異常は認められなかった。○バッテリーパックは電池セル間接続板の形状や制御基板の形状より、他社製の非純正バッテリーパックであることが確認された。○バッテリーパックの円筒型リチウムイオン電池セル6個のうち、5個は内部電極の焼損が著しかった。○取扱説明書には、「出火のおそれがあるため、専用のバッテリーパック以外は使用しない。」旨、記載されている。●当該製品本体に出火の痕跡は認められないことから、取り付けられていた非純正バッテリーパックからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。 (F2)	(受付:2019/11/05)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900767 2019-1545 2019/10/27 (事故発生地) 福岡県	電気掃除機（充電式、スティック型）	当該製品を充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品にACアダプターを接続した状態で約半月放置していたところ、当該製品から出火した。○当該製品はバッテリーパック及びその取付け部のみが焼損していた。○モーター、ACアダプター等のその他の電気部品に焼損は認められなかった。○バッテリーパックは円筒形リチウムイオン電池セル同士の接続板の形状や制御基板の形状より、他社製の非純正バッテリーパックであることが確認された。○バッテリーパック内部の電池セルは、複数個が破裂、焼損していた。○取扱説明書には、「出火のおそれがあるため、専用のバッテリーパック以外は使用しない。」旨、記載されている。●当該製品本体に出火の痕跡は認められないことから、取り付けられていた非純正バッテリーパックからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/11/06)
A201900768 2019-1546 2019/10/15 (事故発生地) 大阪府	電気掃除機（充電式、スティック型）	当該製品を充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。(20191598と同一事故)	○当該製品にACアダプターを接続して充電を行っていたところ、約4時間後に当該製品から出火した。○当該製品の本体外郭樹脂に変形や焼損はなく、バッテリーパックのみが焼損していた。○モーター、基板等の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品に取り付けられていたバッテリーパックは、円筒形リチウムイオン電池セル間の接続板の形状、制御基板の形状及び焼損した銘板の一部から、他社製の非純正バッテリーパックであることが確認された。○非純正バッテリーパック内部の電池セル6個のうち2個の電池セルは封口部が外れ、外装内部の電極体が噴出していた。○取扱説明書には、「出火のおそれがあるため、専用のバッテリーパック以外は使用しない。」旨、記載されている。●当該製品本体に出火の痕跡は認められないことから、取り付けられていた非純正バッテリーからの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/11/06)
A201900792 2019-1610 2019/10/06 (事故発生地) 兵庫県	オーブントースター	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。	○当該製品外観は全体的に焼損していたが、局所的な焼損箇所は認められなかった。○庫内は焼損が著しく、ドアガラスが熱で変形していた。○タイマースイッチの可動接点、固定接点ともに溶着した痕跡は認められなかった。○サーモスタットの接点に溶着した痕跡は認められなかった。○内部配線は焼損していたが、溶融痕は認められなかった。○ヒーター管に異常は認められなかった。○電源コードは製品外部で断線し、断線部に溶融痕が認められたが、使用時に外力が加わる位置ではなかった。○当該製品の内部から炭化したせんべいが十数枚確認された。●詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火に至る異常が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/11/12)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900910 2019-1728 2019/11/28 (事故発生地) 福井県	エアコン（室外機）	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品は、キャビネットの一部が焼損していた。○内外連絡線は途中接続しており、被覆に焼損が認められたが、断線は認められず、出火の痕跡は認められなかった。○当該製品は、電源接続端子台、基板及びコンプレッサ等が焼損していたが、出火の痕跡は認められなかった。○ファンモーター、プロペラファン及び熱交換器に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/12/09)
A201900932 2019-1846 2019/11/20 (事故発生地) 長崎県	電気冷蔵庫	作業場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。(A201900960と同一事故)	○作業場内に当該製品及び他社製の電気冷蔵庫が並べて設置されており、どちらかの電気冷蔵庫の下部付近から出火していたとの申出内容であった。○当該製品下部にある機械室が著しく焼損していた。○機械室内の圧縮機、運転用コンデンサー、始動リレー等の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品の電源コードの中間部が断線しており、溶融痕が認められたが、溶融痕解析の結果、一次痕の可能性が認められた。○当該製品の電源コード断線部は通常の使用において外力が加わらない位置であった。●当該製品本体に出火の痕跡は認められず、当該製品の電源コードが断線して出火したものと考えられるが、溶融痕ができた位置が通常の使用において外力が加わる位置ではないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/12/12)
A201901017 2019-2002 2019/11/30 (事故発生地) 東京都	電気鍋	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品を最後に使用したのは事故発生の数日前であり、使用后、なべは取り外して洗浄し、本体の温度調節レバーはオフにしたが、電源プラグはテーブルタップを介して接続したまま、本体をテーブルの上に置いていた。○温度調節レバーは「保温」の位置付近であった。○当該製品は外郭の樹脂が焼失し、熱板及び遮熱板が焼損してテーブルの下に落ちており、テーブル上の当該製品が置かれていた部分及び近くに置いてあったタブレットPCの焼損が著しかった。○温度調節用サーモスタットの接点に荒れが認められるものの、原形をとどめており、溶融痕は認められなかった。○電源コードは、外郭から25cmほどの箇所が断線し、断線部に溶融痕が認められたが、通常の使用において外力が加わる位置ではなかった。○ヒーター、過昇防止用サーモスタット、温度ヒューズ等、その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○タブレットPCの詳細については不明であった。●当該製品本体に出火の痕跡は認められず、電源コードの断線部に溶融痕が認められたが、通常の使用において外力が加わる位置ではないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2020/01/15)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201900160 2019-0426 2019/04/18 (事故発生地) 長崎県	石油ふるがま用バーナー （五右衛門風呂用）	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、 周辺を破損する火災が発生した。	○当該製品は焼損が著しく、ビニール製送油管は焼損していた。○電磁ポンプは焼損しておらず、配管接続部に緩みは認められなかった。○イグナイターに、出火した痕跡は認められなかった。○送風機に、異常発熱の痕跡は認められなかった。○その他の電気部品に異常は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/06/04)
A201900184 2019-0534 2019/03/30 (事故発生地) 高知県	ガスこんろ（LPガス用）	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○事故発生時、使用者は不在であり、近隣の住民が店舗から白い煙が出ているのを発見した。○当該店舗内には当該製品を含む複数台のガス機器があった。○金属製外郭は表面が焼けて黒化し、樹脂製の操作つまみは焼失していた。○バーナー、グリル、内部配線等に出火の痕跡は認められなかった。○ガスホースに軽微な焼損が認められたが、ガスホース接続部に傷や変形等はなく、ガス漏れの痕跡は認められなかった。○器具栓は正常に作動し、事故発生時に3個全て閉まっていたことが認められた。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/06/13)
A201900210 2019-0585 2019/06/13 (事故発生地) 北海道	半密閉式（CF式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	店舗で当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が軽症を負った。	○当該製品は、上部の約3分の1が製品直上にあつた厨房の換気設備の排気フードで覆われるように設置されており、排気筒は接続されていなかった。○事故現場で当該製品を動作させたところ、排気フードの下10cmの位置で3800ppmの一酸化炭素濃度が測定され、試験煙で換気設備の動作確認を行ったところ、試験煙は排気フード内に吸い込まれずに店内へ流れた。○当該製品の上半分に油汚れが付着していた。○製品内部は、バーナー部に油汚れや異物の付着が認められた。○当該製品は、ガス事業法及び建築基準法において、排気筒の接続が義務付けられている製品であった。○事故現場の飲食店が入っているビルの管理者及び飲食店店長から当該製品の設置に関する情報は得られなかった。●当該製品は、排気筒でなく厨房の換気設備で排気されるように設置されていたため、厨房の換気設備の換気能力が低下した際、排気ガスが滞留して、当該製品の給気に流入し不完全燃焼を起こしたため、一酸化炭素濃度が上昇し、事故に至ったものと推定される。なお、工事説明書には、「排気ガスは必ず排気筒で屋外に導く。」旨、記載されている。	(受付:2019/06/21)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品 名	事 故 通 知 内 容	事 故 原 因	経 済 産 業 省 又 は 消 費 者 庁 受 付 年 月 日
A201900480 2019-1115 2019/08/10 (事故発生地) 京都府	カセットボンベ	当該製品をカセットこんろに装着して使用中、建物を全焼する火災が発生した。 (A201900494と同一事故)	○使用者は、当該製品を装着したカセットこんろで天ぷら調理をし、火を消さずに外出したところ火災になった。○近所の住民によると、出火後しばらくして爆発音が鳴ったとの申出内容であった。○当該製品は、巻締め部で上下に分離していた。○カセットこんろの点火つまみは、スピンドルが操作部の根元で折れ曲がっていた。○カセットこんろのカセットボンベ装着部は、前面と背面の側板が外に開くように変形しており、カバー、レバー及びばねが外れていた。○カセットこんろは焼損が著しいため、ガス漏れの痕跡は判別できなかったが、天板と内部に調理油が燃焼した痕跡が認められた。●使用者が当該製品を装着したカセットこんろで天ぷら調理中、火を消さずに外出したため調理油が過熱されて着火、延焼し、炎で加熱された当該製品が破裂し、漏れ出たガスに引火したものと推定される。なお、カセットこんろの取扱説明書には、「火をつけたままそばを離れない。」旨、警告表示されている。	(受付:2019/09/12)
A201900491 2019-1132 2019/09/08 (事故発生地) 東京都	ガスレンジ（都市ガス用）	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	○使用者が当該製品のオープンセルフクリーニング運転中、上部排気口より炎が出た。○オープン庫内にオープン棚、プロイラーパン、グリッド等が入っており、プロイラーパン及びグリッドに炭化物が付着していた。○オープンドアの上部にすすが付着していた。○オープンバーナーに異常は認められなかった。○一次側及び二次側ガス通路にガス漏れは認められなかった。○オープンサーミスターの抵抗値は正常であった。●当該製品に事故につながる異常は認められず、オープン庫内に入っていたプロイラーパン及びグリッドに炭化物が付着していたことから、使用者がセルフクリーニング運転の際に入れていたプロイラーパン等の油分がオープンの熱により発火したものと推定される。なお、取扱説明書には、セルフクリーニング運転の準備として、「オープンが冷めているか確認する。棚等オープン内にあるものを全部外に出す。」旨、記載されている。	(受付:2019/09/17)
A201900494 2019-1133 2019/08/10 (事故発生地) 京都府	カセットこんろ	当該製品にカセットボンベを装着して使用中、建物を全焼する火災が発生した。 (A201900480と同一事故)	○使用者は、当該製品で天ぷら調理をし、火を消さずに外出したところ火災になった。○近所の住民によると、出火後しばらくして爆発音が鳴ったとの申出内容であった。○当該製品に装着されたカセットボンベは、巻締め部で上下に分離していた。○点火つまみは、スピンドルが操作部の根元で折れ曲がっていた。○カセットボンベ装着部は、前面と背面の側板が外に開くように変形しており、カバー、レバー及びばねが外れていた。○当該製品は焼損が著しいため、ガス漏れの痕跡は判別できなかったが、天板と内部に調理油が燃焼した痕跡が認められた。●使用者が当該製品で天ぷら調理中、火を消さずに外出したため調理油が過熱されて着火、延焼し、炎で加熱されたカセットボンベが破裂し、漏れ出たガスに引火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「火をつけたままそばを離れない。」旨、警告表示されている。	(受付:2019/09/17)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900495 2019-1134 2019/09/04 (事故発生地) 長崎県	ガス栓（LPガス用）	飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品本体から接続部品が外れ、ガス用金属フレキシブルホース（フレキ管）に付いた状態であった。○フレキ管の被覆は施工説明書規定寸法（7山まで）以上にむかれていた。○当該製品内部及び外れた接続部品に油が付着していた。○当該製品内部に、油が付着した状態でフレキ管を想定以上の力で引っ張ったときに付く傷が認められた。○当該製品は油污れが著しいため、日頃から清掃していた。●施工時に当該製品に接続するガス用金属フレキシブルホース（フレキ管）の被覆をむきすぎたため、製品内部に油が侵入したことでシール性が低下し、清掃等によりフレキ管を強い力で引っ張ったことで当該製品からフレキ管が抜け、ガスが漏れて出火したものと推定される。なお、施工説明書には、「フレキカッターで原管を7山残して切断する。山数が多いと施工後の水密性が失われ、水等が浸入して事故につながる可能性がある。」旨、記載されている。	(受付:2019/09/18)
A201900522 2019-1189 2019/09/19 (事故発生地) 京都府	ガスこんろ（都市ガス用）	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○使用者が水の入った鍋を当該製品の右こんろに置き、操作ボタンを押したが点火しなかったためガス栓やその他の操作ボタンを触ったところ当該製品が点火し、周囲にあった段ボール製の物置台が着火した。○使用者は、当該製品の背面と壁の間に段ボール製の物置台を日常的に置いていた。○グリル庫内やグリル皿に食材残さや油脂等は認められず、事故発生以前に使用された痕跡は認められなかった。○左右のこんろ周辺に可燃物が焼損した痕跡は認められなかった。○製品内部に、ガス漏れによる出火や炎あふれの痕跡は認められなかった。○グリル排気口上部にすすが付着していたが、グリル庫内に可燃物がないことから、すすはグリル排気口付近にあった可燃物が燃焼した際に生じたものと考えられた。●当該製品は、内部から出火した痕跡は認められず、使用者が左右のこんろとグリルを同時に点火した際にグリル排気口からの排熱（500℃以上）で周囲の段ボール紙製の物置台が発火したと考えられ、使用者の不注意による事故と推定される。なお、取扱説明書には、「機器の上や周囲に可燃物や引火物を置かない。」旨、記載されている。	(受付:2019/09/26)
A201900569 2019-1264 2019/09/26 (事故発生地) 静岡県	ガストーチ	当該製品を使用後、車両内に置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品を消火し、車内に戻して1時間後、車の火災に気付いた。○当該製品を使用した際に異常はなかった。○当該製品はカセットボンベが接続された状態で焼損し、カセットボンベは破裂していた。○ガス調節つまみは、閉じた状態になっていた。○ガス通路を開閉するニードル部の気密性を、Oリング及びパッキンを新品に交換して確認した結果、ガス調節つまみが閉じた状態でガス漏れは認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品は、ガス調節つまみが閉じた状態でニードル部からのガス漏れは認められないことから、残火はなかったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/10/08)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201901094 2019-2123 2020/01/20 (事故発生地) 岐阜県	ガス栓（LPガス用）	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○使用者は、当該製品の二口ガス栓の内、ガスこんろと接続されておらず、ガス栓キャップが装着されていないガス栓つまみを開放した後、ガスこんろの点火操作をしたところ火災が発生した。○当該製品の気密性を確認したところ、ガス漏れは認められなかった。○当該製品のつまみ操作力は左右ともに日本エルピーガス機器検査協会ガス栓検査規程を満たしており、異常は認められなかった。○ヒューズ性能検査機を用いて、ガス栓つまみ「全開」時の過流出安全機構の作動流量を確認した結果、異常は認められなかった。○当該製品は、ガス栓つまみを「中途開」にした場合は、過流出安全機構が働かない構造のものであった。●当該製品の性能に異常は認められないことから、使用者が当該製品のガスこんろに接続されていないガス栓つまみを中途開にしたため、過流出安全機構が働かずガスが流出し、ガスこんろ点火時の放電火花により、ガスに引火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「ガスを使用するときはガス栓とガス機器等が接続されており、ガス機器の器具栓が「閉」になっていることを確認後、必ずつまみを「全開」状態にする。」、「つまみ「中途開」ではガスの流れが少なくなり正常に燃焼しないおそれがあるので、つまみ「全開」で使用する。」旨、記載されている。	(受付:2020/01/30)
A201901127 2019-2170 2020/01/28 (事故発生地) 愛知県	石油ストーブ（開放式）	当該製品を焼損する火災が発生した。	○当該製品は、全体が著しく焼損していたが、燃焼筒にすすの付着はなく、異常燃焼の痕跡は認められなかった。○しん調節つまみは、対震自動消火装置が作動した位置にあり、しんは消火位置まで下がっていた。○カートリッジタンクに膨れ等の変形はなく、口金は締まっていた。○油受皿に油漏れは認められなかった。○置台のしん案内筒部分に過熱の痕跡はなく、吹き返し現象による出火ではなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火に至る異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2020/02/06)
A201901183 2019-2288 2020/02/16 (事故発生地) 静岡県	ガスこんろ（都市ガス用）	当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。	○使用者は、フライパンを載せた当該製品の右こんろに点火後、その場を離れ、消火した記憶がなく、当該製品の周囲にレジ袋やゴミ袋を置いていたとの申出内容であった。○当該製品は、操作部分が全て焼失しており、背面及び正面右側面が著しく焼損していた。○内部に出火の痕跡はなく、器具栓に溶融及び変形は認められなかった。○左右の調理油過熱防止センサーに異常は認められなかった。●当該製品に出火の痕跡は認められないことから、当該製品の火を消し忘れたため、周辺に置かれていた可燃物に着火し、火災に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「火をつけたまま機器から離れない。」、「機器の上や周囲には可燃物を置かない。」旨、記載されている。	(受付:2020/02/27)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900555 2019-1257 2019/08/23 (事故発生地) 東京都	システムキッチン（吊り戸棚）	壁面に設置されていた当該製品が落下し、使用者に当たり、負傷した。 (重傷)	○当該製品が突然落下し、使用者の顔に当たって当該製品の下敷きになったとの申出内容であった。○当該製品は、側板上部に保持されている吊り金具を壁面に取り付けた受け具に吊り込み、背板下部の2か所を壁面にねじ止めすることで固定する吊り金具方式の吊り戸棚であった。○当該製品の吊り金具に使用された痕跡は認められず、壁面に受け具が取り付けられていなかった。○当該製品は、背面の横棧2本の両端（4か所）をねじ止めすることによってのみ壁面に固定されており、横さんが壁面に残った状態で脱落していた。○当該製品を設置した施工事業者は不明であった。●当該製品は、施工事業者が施工説明書で指示されている指定吊り具を使用せず、背面の横棧の両端をねじ止めすることによってのみ壁面に取り付けたため、使用時の荷重に耐えきれず、横棧が背板から外れて落下したものと推定される。なお、施工説明書には、「指定の施工部品及びねじ類以外は使用しない。」旨、記載されている。 (D1)	(受付:2019/10/04)
A201900656 2019-1410 2019/07/20 (事故発生地) 愛知県	脚立（伸縮式、はしご兼用、アルミニウム合金製）	倉庫で当該製品を使用中、転落し、頭部を負傷した。 (重傷)	○使用者は、当該製品の伸縮脚を最大長に伸ばし、脚立天板から530mm上方の棚を清掃中に転落したとの申出内容であった。○当該製品は片側昇降面の伸縮脚2本が内側に変形していた。○伸縮脚の寸法、肉厚及び硬度に異常は認められなかった。○伸縮装置及び開き止め金具に異常は認められなかった。○同等品を横向きに倒し、片側昇降面の伸縮脚上に重りを落下すると、当該製品と同様に伸縮脚2本が内側に変形した。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の伸縮脚の寸法及び強度に異常は認められないことから、使用中にバランスを崩して転落に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。 (F2)	(受付:2019/10/21)
A201900676 2019-1427 2019/02/12 (事故発生地) 宮崎県	引戸	使用者（80歳代）がトイレに設置されていた当該製品を開いたところ、転倒し、臀部を負傷した。 (重傷)	○使用者が右手で壁の手すりを持った状態で、左手で当該製品の引手を持って開いた際に、当該製品の1枚目と2枚目の扉が意図しない方向に離れ、後方に転倒した。○当該製品は、スライド式の扉2枚が運動する上吊式の引戸で、上部枠に走行レールがあり、下部に前後方向の揺れを固定するためのガイドレールを持つ構造であった。○当該製品の下端と床面の隙間寸法が過大に施工されていたこと及び2枚の引戸を連結するために引戸に取り付けられる連結金具が取り付けられていなかったため、引戸の前後方向に力が加わった場合、引戸が前後方向に動く状態であった。○正常に施工された類似品を確認した結果、引戸は前後方向に十分固定される構造であった。●当該製品に連結金具が取り付けられておらず、2枚の引戸下端が連結されていなかったこと及び引戸の下端と床面との隙間が規定よりも広がったことで、マグネットガイドピンが機能していなかったため、使用者が当該製品を開けた際に当該製品が前後方向に動き、バランスを崩して転倒したものと推定される。 (D1)	(受付:2019/10/23)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900678 2019-1437 2018/09/06 (事故発生地) 大阪府	介護ベッド用手すり	施設で使用者（90歳代）が当該製品のヒンジ部に顎が引っ掛かった状態で発見され、病院に搬送後、死亡が確認された。	○使用者は、特別養護老人ホーム（以下「施設」という。）に入居しており、下肢が重度の浮腫（ふしゆ）で、他に慢性心不全、高血圧及び動脈硬化症を患っていた。○当該製品は、ベッド上での起き上がりやベッドからの立ち上がりを補助することを目的とした製品である。○当該製品は、ベッドの右頭側にアームを常時90度開いた状態で固定されており、ベッドの脚側には転落防止用のサイドレールが設置されていなかった。○当該製品に変形、破損等の異常はなかった。○事故発生時に使用されていた介護ベッドとマットレスの型式は不明であるが、納入記録から当該製品との組合せに問題はなかったと推定された。○検視の結果、死因については内的要因と外的要因の両方が考えられ、特定できなかった。○J I S T 9 2 5 4「在宅用電動介護ベッド」は2009年に改正されているが、当該製品は1995年に販売されたものであった。○事業者は、隙間の危険性について2001年から継続して注意喚起を行っており、当該施設に対しても注意喚起と対策用の保護パーツ（アームスペーサー）を無償提供していたが、当該製品には使用されていなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常は認められず、何らかの要因で使用者の身体がベッドからずり落ちた際に使用者の顎が当該製品に引っ掛かったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/10/24)
A201900779 2019-1585 2019/10/08 (事故発生地) 新潟県	脚立（はしご兼用、アルミニウム合金製）	工事現場で当該製品を使用中、転落し、左肩を負傷した。	○使用者は、工事現場で当該製品を脚立状態で使用中、転倒し、左肩を負傷したとの申出内容であった。○当該製品の片側の支柱が、最下段階ざん取付部で外側へ破断していた。○破断面端部に、材料の強度以上の引張荷重が作用した場合に生じる断面積の減少（ネッキング）が認められた。○破断面に疲労破壊の特徴を示すストライエーションは認められなかった。○S G基準（C P S A 0 0 1 5「住宅用金属製脚立」）に基づき、同等品の天板、踏ざん及び支柱の耐荷重性試験を実施したところ、各部に異常は認められなかった。○支柱の肉厚及び硬度に異常は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の強度等に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/11/08)
A201900809 2019-1634 2019/11/02 (事故発生地) 埼玉県	介護ベッド用手すり	使用者が当該製品のアームの上に首が乗っている状態で発見され、死亡が確認された。	○使用者は、当該製品のグリップ部上さんに意識不明の状態が首が横向きに乗っているところを発見され、その後、死亡が確認されたが、死因は不明であった。○当該製品の破損、変形等はなく、グリップ部ロック機構部及びグリップ部の開き動作にも異常は認められなかった。○グリップ部上さんに使用者の皮膚と思われる付着物が認められた。○当該製品と同等品に外觀上の差異は認められなかった。○J I S T 9 2 5 4「在宅用電動介護ベッド」の規定を参考として、頭及び頸部の引き込まれ、グリップ外端とベッドボトムとの角度及びグリップとマットレスとの隙間についてそれぞれ確認したところ、異常は認められなかった。○当該型式品は、介護ベッド及び分割式サイドレールとのセットでJ I S T 9 2 5 4「在宅用介護電動ベッド」に関する認証を取得している。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に事故につながる異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/11/15)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900393 2019-0949 2018/09/25 (事故発生地) 東京都	自転車	当該製品で走行中、段差を乗り越えようとしたところ、バランスを崩し、転倒、左肩を負傷した。	○雨が降る中、当該製品で走行中、車道から歩道に入ろうと段差を乗り越えようとしたとき、後タイヤが段差を乗り越えられず転倒した。○後輪の回転は円滑で、車輪の振れはJIS基準を満たしていた。○後タイヤのトレッドに摩耗はなく、タイヤはリムに正常に装着されていた。○JIS規格に基づく路上試験では、制動及び走行性に異常は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/19)
A201900395 2019-0951 2019/07/14 (事故発生地) 東京都	電動アシスト自転車	当該製品で走行中、バランスを崩し、転倒、負傷した。	○使用者は当該製品で自宅を出発し、自宅前の市道を10m進んだときに当該製品のハンドルが動かなくなり、バランスを崩して左側に転倒したとの申出内容であった。○前かご左側面及び左ペダル側面に擦れ痕が認められた。○前輪、前ホーク及び前泥よけステーに前輪の回転を阻害する異物の巻き込みによる損傷やその痕跡は認められなかった。○ハンドルロックのケースに破損は認められなかった。○ハンドルロック内部の上玉押しに破損、変形等はなく、ロックレバーと接触する位置に著しい接触痕は認められなかった。○ハンドルロックとサークルロックの動作は正常であった。○ハンドルロックとサークルロックを連動させる連動ワイヤーがサークルロック施錠時にアウターから突出する部分に被覆の損傷、屈曲等は認められず、摺動は円滑であった。○当該製品に乗車し、直進、スラローム、左右旋回、前後ブレーキによる制動等の走行動作を確認した結果、異常は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に転倒につながる異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/19)
A201900420 2019-1000 2019/07/19 (事故発生地) 千葉県	電動アシスト自転車	使用者(80歳代)が当該製品で走行中、転倒し、右足を負傷した。	○当該製品で走行中にふらつき、右側に転倒したとの使用者からの申出内容であった。○事故発生日は晴れで、当該製品に積載物がない状態で乾いた路面を走行していた。○使用者は事故発生以前から、当該製品での発進及び減速時にふらつきを感じていた。○当該製品のハンドル(ヘッド部)操作はスムーズで、回旋性に異常は認められなかった。○ハンドルグリップ、ブレーキレバー、前かご及びサドルの右側面に擦過痕が認められた。○ハンドルロックのケースは破損しておらず、ロックレバー及びばねに破損、変形等はなく、動作に異常は認められなかった。○ハンドルロックの上玉押しに目立った打痕、変形等は認められなかった。○ハンドルロックの連動ワイヤー及びサークルロックの動作に異常は認められなかった。○当該製品に乗車し、直進走行、スラローム走行、発進、減速及び停止を行ったが、転倒する要因は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に事故に至る異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/08/29)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日月日	品 名	事 故 通 知 内 容	事 故 原 因	経 済 産 業 省 又 は 消 費 者 庁 受 付 年 月 日
A201900464 2019-1085 2019/08/24 (事故発生地) 広島県	電動車いす（ハンドル形）	当該製品を使用中、転倒しているところを発見され、病院へ搬送後、死亡が確認された。	○当該製品で走行中、道路脇の民家の塀に衝突して転倒し、弾みで使用者は頭を打った。○事故発生現場は道幅約5mの舗装された緩やかな左カーブの下り坂で、事故現場は下り坂の終了した平坦な道路で、段差、くぼみ等、当該製品の走行の障害になるようなものは認められなかった。○当該製品は右前側フェンダーが破損し、ハンドルを切るとタイヤとフェンダーが接触する状態であったが、電磁ブレーキ等の走行機能（走る、曲がる及び止まる）に異常はなく、監視機能にエラー履歴もなく、事故につながる不具合は認められなかった。○当該製品の動的安定性は、J I S T 9 2 0 8 : 2 0 0 9「ハンドル形電動車いす」で定められた条件のもとでの評価基準を満たしている。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の動作等に異常が認められず、エラー履歴もないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/09/09)
A201900485 2019-1125 2018/03/18 (事故発生地) 神奈川県	電動アシスト自転車	当該製品で走行中、転倒し、右腕を負傷した。	○使用者は当該製品で自宅を出発し、自宅近所の交差点の横断歩道を渡って右折する際に滑って転倒した。○前かご右側面及び右ペダル側面に擦れ痕が認められた。○前輪、前ホーク及び前泥よけステーに前輪の回転を阻害する異物の巻き込みによる損傷やその痕跡は認められなかった。○前後タイヤに、異常な摩耗は認められなかった。○ハンドルロックのケースに破損は認められず、ハンドルロックとサークルロックの動作は正常であった。○ハンドルロックとサークルロックを連動させるための連動ワイヤーがサークルロック施錠時にアウターから突出する部分に被覆の損傷、屈曲等は認められず、摺動は円滑であった。○当該製品に乗りし、直進、スラローム、左右旋回、前後ブレーキによる制動等の走行動作を確認した結果、異常は認められなかった。○当該製品は、B A A基準に適合している。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に事故につながる異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/09/13)
A201900492 2019-1142 2019/09/03 (事故発生地) 福井県	電動車いす（ハンドル形）	使用者（80歳代）が当該製品を使用中、側溝へ転落しているところを発見され、病院に搬送後、入院中に死亡した。	○事故発生時の詳細な状況は、確認できなかった。○当該製品に落下時の傷と考えられる正面の持ち手ハンドルのへこみや前かご等の樹脂カバーの外れが確認された。○走行テストを行ったところ、走る、曲がる及び止まるの動作に異常は認められなかった。○車両のコントローラー内部に故障の履歴は記録されていなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/09/17)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201900530 2019-1210 2019/09/15 (事故発生地) 福岡県	電動アシスト自転車	当該製品で上り坂を走行中、バランスを崩し、転落、負傷した。	○使用者が当該製品で急勾配の坂道を登坂中、アシストが停止して力を失い、車体をコントロールできなくなり転倒し、坂道左側の敷地に転落したとの申出内容であった。○前かご左前方、左ハンドルグリップ、左バックホーク、リヤキャリア左後ろ等に塗装の剥がれ及び擦り傷が認められた。○当該製品で坂道を含む一般道を6日間走行したが、アシスト機能が停止する事象は発生せず、変速機能等にも異常は認められなかった。○アシスト部のログに、坂道でのアシスト停止に関するエラーは記録されていなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に転倒につながる異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/09/30)
A201900533 2019-1213 2019/06/07 (事故発生地) 千葉県	折りたたみ自転車	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。	○使用者が当該製品で直線道路を走行中、前輪がロックして右側に転倒し、負傷した。事故発生時、ブレーキは掛けていないとの申出内容であった。○当該製品は、右ハンドルグリップエンド、前ブレーキレバー先端、右ペダル端部等に擦れ痕が認められたが、前ホーク、前泥よけ、スポーク等に変形及び破損は認められなかった。○JIS及びBAAに準拠した当該製品のブレーキ制動性能試験の結果、前ブレーキ単独はBAA基準を満たしていたが、後ブレーキ単独はJIS及びBAA基準を、前後ブレーキはJIS基準を満たしていた。○当該製品の走行性に異常は認められず、前輪がロックする事象は再現されなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に事故につながる異常は認められなかったことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/09/30)
A201900537 2019-1216 2019/08/13 (事故発生地) 東京都	電動アシスト自転車	使用者(70歳代)が当該製品で下り坂を走行中、転倒し、左肩を負傷した。	○使用者が当該製品で、雨でぬれている舗装された橋の下り坂の歩道をブレーキを掛けながら走行中、左側に転倒したとの申出内容であった。○前かごの左上前方及び左右ペダル端部に擦れ痕が認められた。○前輪、前ホーク及び前泥よけステーに異物の巻き込みによる損傷及び痕跡は認められなかった。○ハンドル(ヘッド部)の回転は円滑で異常は認められなかった。○前後タイヤに著しい摩耗は認められなかった。○直進走行及びスラローム走行試験を実施した結果、走行性及びブレーキの制動に異常は認められなかった。○サークルロック及びハンドルロックに異常は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に事故につながる異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/10/01)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900538 2019-1217 2019/02/23 (事故発生地) 兵庫県	自転車	当該製品で走行中、転倒し、臀部を負傷した。	○当該製品で走行中、歩道に乗り上げようとして転倒した。当該製品はハンドルが右に寄る異常があったとの申出内容であった○前泥よけステーが変形していたが、泥よけ体に変形は認められなかった。○前ホークに変形は認められなかった。○前輪及び後輪の回転に異常は認められなかった。○ヘッド部の下玉押しには、小さなベアリングのへこみ傷が付着していたが、実走行において、ハンドル操作に支障はなく、ハンドルが右に寄ることはなかった。○走行安定性及びブレーキ操作に異常は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に転倒につながる異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/10/01)
A201900539 2019-1218 2019/06/28 (事故発生地) 東京都	電動アシスト自転車	使用者(70歳代)が当該製品をこぎ始めたところ、シートピンが右足に刺さり負傷した。	○当該製品のシートピンレバー先端は、樹脂キャップで覆われており、JISの基準を満たしていた。○シートピンレバーが折り畳まれず、開いた状態になっていると、ペダルをこいだときにレバー先端が右ふくらはぎに当たる可能性が認められた。○折り畳まれたシートピンレバーは、走行時の振動や衝撃で開くことはなかった。○市販されている自転車のシートピンレバーの長さはおおむね80~115mmであり、当該製品のシートピンレバーの長さは115mmであった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品のシートピンに異常は認められないことから、シートピンレバーが開いた状態でこぎ始めにた際に、右ふくらはぎがレバー先端に当たりけがを負ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/10/01)
A201900582 2019-1313 2013/07/28 (事故発生地) 大分県	自転車	子供(11歳)が当該製品で走行中、ブレーキを掛けたところ、前輪がロックし、転倒、両手首を負傷した。	○平たん路の歩道を走行中に、ハンドルを切ってブレーキを掛けた際に、前輪がロック後に一回転して転倒した。○当該製品の前かご、左右のハンドグリップ、ブレーキレバー及びペダルに外傷が認められ、左クランクには外側方向への変形が認められたが、前輪が前泥よけ等に干渉した痕跡は認められなかった。○車輪、前ホーク、前ブレーキ等に異常は認められなかった。○前ブレーキの制動力に、異常は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に前輪ロックにつながる異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/10/10)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900614 2019-1350 2014/05/26 (事故発生地) 京都府	電動アシスト自転車	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。 (重傷)	○使用者は、当該製品で走行中、ふだんどおり緩い上り坂が始まる所でアシストを「3(強モード)」に入れたところ、前輪が道のくぼみに引っ掛かったようになり、急に前輪が動かなくなり、体が当該製品の右斜め前に投げ出され、右肩から落ち、負傷したとの申出内容であった。○当該製品に軽微な外傷はあるものの、不具合の原因となるような著しい外傷はなく、ドライブユニットの下部に、擦れ傷や打痕は認められなかった。○ドライブユニットに異常履歴はなく、アシスト出力値は正常であり、部品の組み付け異常や断線等の不具合は認められなかった。○被験者3名が事故発生現場で当該製品の実走行試験を行い、くぼみに前輪が入るよう複数回走行したが、前輪が引っ掛かりモーターが作動するような状況は発生せず、前ブレーキにも前輪がロックするような急制動は認められず、事故発生時の状況は再現されなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に事故につながる異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 (F2)	(受付:2019/10/16)
A201900615 2019-1351 2011/04/28 (事故発生地) 京都府	電動アシスト自転車	使用者(70歳代)が当該製品で走行中、転倒し、負傷した。 (重傷)	○使用者は、当該製品に乗車中、アスファルトからコンクリート面へ切り替わる段差で、急にアシストしたためバランスを崩し、ハンドルがふらついて左側へ転倒した。事故発生時、ペダルに両足を乗せていたがこいでおらず、前方に障害となる車両や歩行者はなく、事故発生時以外は通常通り走行できたとの申出内容であった。○当該製品の前かご、前かごステー、前ハブ軸キャップ、ペダル及びクランクの左側に傷が認められたが、ドライブユニットに、擦れ傷、打痕、破損等は認められなかった。○ドライブユニットに異常履歴は記録されておらず、各部パーツに異常はなく、正常にアシストが機能する状態であった。○JIS規格に基づき、高さ25mmの木片乗り越え試験を含む路上試験及び自転車操縦安定性試験を行った結果、いずれも異常は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に事故につながる異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 (F2)	(受付:2019/10/16)
A201900625 2019-1370 2013/07/07 (事故発生地) 広島県	自転車	当該製品で下り坂をブレーキを掛けながら走行中、ハンドルポストが抜け転倒し、対向してきた車に衝突、負傷した。 (重傷)	○ハンドルのぐらつき感を感じた当該製品の所有者から確認を依頼された使用者が、ハンドルが左右に振られぐらつきを把握しながら走行した際、ハンドルステムが抜けて転倒した。○所有者によれば、以前はハンドルが固定されていたことから異常なく走行できていたとの申出内容であった。○ハンドルステムは、はめ合せ限界標識が見える位置でホークステムに固定されていた痕跡が認められた。○ハンドルステムは下端部が横方向に変形し、ホークステムに挿入できない状態であった。○前かご、前ホーク及び前輪は著しく変形しており、前方から大きな衝撃を受けた痕跡が認められた。●当該製品のハンドルステムがはめ合せ限界標識が見える位置で固定され、使用者がハンドルのぐらつきを把握しながら走行したため、ハンドル操作時にハンドルステムがホークステムから抜けて転倒したものと推定される。 (E1)	(受付:2019/10/17)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900741 2019-1516 2013/11/14 (事故発生地) 群馬県	自転車	当該製品で走行中、前輪がロックし、転倒、両膝を負傷した。 (重傷)	○当該製品で平坦な道を走行中、急に前ブレーキが掛かったようになり、前方に転倒したとの申出内容であった。○前輪は正常に回転する状態であった。○前ブレーキがわずかに前方に変形し、左側ブレーキブロックの前方が後方よりリムに近寄っていたが、前ブレーキの調整やブレーキワイヤー類に異常は認められなかった。○前ホークに異常な変形は認められなかった。○前輪のスポークは、数本に白い付着物が認められたが、変形等はなく、車輪の振れも前後輪ともに異常は認められなかった。○前かご、ハンドルグリップ、ブレーキレバー、ペダル等に外傷が認められた。○当該製品を平坦な路及び坂道で実走し、前ブレーキの制動等を確認したが、前輪はロックせず、異常は認められなかった。○ハンドルロック及びサークルロックの作動等に異常は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に前輪ロックにつながる異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 (F2)	(受付:2019/10/31)
A201900757 2019-1537 2017/04/27 (事故発生地) 東京都	電動アシスト自転車	当該製品で走行中、段差を乗り越えようとしたところ、転倒、右肩を負傷した。 (重傷)	○使用者が当該製品で走行中、なだらかな左カーブの前方に段差があり、ブレーキを掛けて減速し、段差を乗り越えた際にタイヤが滑って転倒し、右肩を負傷したとのことで、前タイヤが滑る感覚があり、過去にも同様な状況で何度も転倒し、1年前も手首を骨折しているとの申出内容であった。○メインフレーム等に目立った変形、破損等は認められなかった。○当該製品の前タイヤのトレッドは、ショルダー部近傍まで摩耗が生じており、タイヤ側壁にクラックが生じていた。○前タイヤに、トレッドの成形不良、異物の付着等は認められなかった。○後タイヤは、純正品ではないタイヤに交換されていた。○ハンドル(ヘッド部)にがたつき等の調整不良はなく、回転性は円滑であった。○当該製品を用いて惰行性試験及び実走行での段差の繰り返し乗降を行ったところ、走行に異常は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に事故につながる異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 (F2)	(受付:2019/11/05)
A201900762 2019-1541 2014/09/08 (事故発生地) 神奈川県	電動アシスト自転車	子供を自転車用幼児座席に乗せて使用者が当該製品のスタンドを立て停車中、当該製品が転倒し、子供の右腕を負傷した。 (重傷)	○当該製品の両立スタンドを立てて停車させたところ、突然倒れ、リヤキャリアに取り付けた自転車用幼児座席に乗せていた子供が受傷した。○両立スタンドに、破損や変形、ゆがみ等は認められなかった。○前かご、ブレーキレバー、ペダル及び自転車用幼児座席の右側に外傷があった。○両立スタンドの安定性を確認した結果、車体傾斜角度は左右ともに10度であり、安定性に問題は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 (F2)	(受付:2019/11/06)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁受付年月日
A201900816 2010-2654 2010/07/03 (事故発生地) 神奈川県	電動アシスト自転車	坂道で走行練習中、当該製品が後ろに下がり、ハンドルを切ったところ、転倒し、負傷した。	○使用者は、坂道（傾斜角8度）で再発進しようとしたところ後ろに下がり、慌ててハンドルを切ったところ、転倒したとの申出内容であった。○使用者は、当該製品を6月下旬に購入し、坂道で走行練習をしていた。○当該製品のメインフレームに大きな変形等はなかったが、後車体右に傷が認められた。○傾斜角4度の坂道を含む一般道を約5km走行したところ、電動アシスト機能に異常は認められなかった。○事故発生現場と同様の坂道を走行したところ、ブレーキの制動性能に異常は認められなかった。○当該製品の横転限界角度の実測は12度であり、事故発生現場の傾斜では乗員がいない状態でも自立できる範囲であった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に事故につながる異常が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/11/19)
A201900919 2019-1824 2017/09/21 (事故発生地) 新潟県	自転車	当該製品で走行中、チェーンが外れ、転倒、腹部を負傷した。	○使用者が当該製品で走行中に、変速が変わってしまい、前ギヤからチェーンが外れ、転倒したとの申出内容であった。○当該製品の変速機構の調整状態に異常は認められなかった。○チェーンは、交換目安の伸び状態であった。○スタンドを立てて、変速を繰り返したところ、チェーン擦れやチェーン外れの異常は確認できなかった。○変速を繰り返して走行したところ、チェーンは外れなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品にチェーン外れに至る異常が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/12/10)
A201901074 2019-2099 2019/12/11 (事故発生地) 東京都	電動アシスト自転車	車両内で当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。	○不燃ごみを回収中のごみ収集車の荷箱から発煙し、ごみ収集車荷箱内のごみ、当該製品のバッテリーパック等を焼損した。○当該製品のバッテリーパックの焼損は著しく、樹脂製外郭ケースの大部分が焼失し、型式等は確認できなかった。○バッテリーパック内部の円筒形リチウムイオン電池セルの焼損は著しく、外装缶に著しい変形が認められたほか、外装缶が開裂し、電極体が飛び出していた。○充電器に焼損は認められず、事業者名が印字された本体表示が確認できた。●当該製品のバッテリーパックが不燃ごみとして廃棄されていたため、ごみ収集車の反転板に押しつぶされ、バッテリーパック内部の円筒形リチウムイオン電池セルが内部短絡して異常発熱し、焼損したものと推定される。なお、取扱説明書には、「リチウムイオン電池セルは、使用後の回収及び再資源化が義務づけられている。交換時、使用済みのバッテリーパックは、販売店にリサイクルをお願いする。」旨、記載されている。	(受付:2020/01/28)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁受付年月日
A201900832 2019-1674 2019/10/19 (事故発生地) 神奈川県	靴	当該製品を履いて歩行中、転倒し、左手首を負傷した。	○当該製品を履いて、駅のぬれたスロープを下る際に滑って転倒したとの使用者からの申出内容であった。○使用者は、事故当日に初めて当該製品を使用した。○当該製品の甲被に特段の破れ及び汚れは認められなかった。○ゴム製のつま先、側面及び靴底に汚れ及び摩耗はほとんどなく、靴底の意匠にも摩耗、変形及び破損は認められなかった。○J I S T 8 1 0 6「安全靴・作業靴の耐滑試験方法」を準用して、当該製品、同等品、類似品及び他社類似品の靴底の湿潤状態（蒸留水）におけるタイル上での動摩擦係数を測定したところ、著しい差異は認められなかった。○当該製品の靴底の材質は、同等品の材質と比較して差異は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品、同等品、類似品及び他社類似品の滑りやすさの傾向が同等程度であり、当該製品に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/11/22)
A201900843 2019-1698 2019/10/14 (事故発生地) 不明	靴	当該製品を履いてエスカレーターに乗ったところ、転倒し、臀部を負傷した。	○雨の日に当該製品を履いて歩行中、エスカレーターに乗った途端滑って転倒したとの使用者からの申出内容であった。○当該製品の甲被に特段の破れ及び汚れは認められなかった。○ゴム製のつま先、側面及び靴底に多少の汚れ及び摩耗があるが、靴底の意匠に著しい摩耗、変形及び破損は認められなかった。○J I S T 8 1 0 6「安全靴・作業靴の耐滑試験方法」を準用して、当該製品、同等品、類似品及び他社類似品の靴底の乾燥状態及び湿潤状態（蒸留水）におけるステンレス板上での動摩擦係数を測定したところ、著しい差異は認められなかった。○当該製品の靴底の材質は、同等品の材質と比較して差異は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品、同等品、類似品及び他社類似品の滑りやすさの傾向が同等程度であり、当該製品に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2019/11/26)
A201901099 2019-1873 2019/12/07 (事故発生地) 兵庫県	携帯電話機（スマートフォン）	店舗で当該製品のバッテリーを交換中、当該製品から発煙する火災が発生した。	○当該製品は背面ケースの外側に焼損及び破損は認められなかったが、内側のバッテリーパック組込位置の下部側に焼損が認められた。○角形リチウムイオン電池セルは、下部側が焼損し、電解液が噴出した痕跡が認められた。○電池セルは、負極銅箔の下部側に周期的な欠損箇所が認められた。○その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○修理担当者は当該製品の輸入事業者が作成した修理手順書に記載された手順とは異なる方法でバッテリーパックを交換しようとしていた。●当該製品は、修理事業者がバッテリーパックを交換する際に、角形リチウムイオン電池セルを誤って損傷させたため、内部短絡が生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定される。	(受付:2020/01/31)

